

# XP-8X4X-Atom CE6 OS Release Note,

## 版本 V1.0.0.2 [八月, 10, 2012]

### 作業系統主要特色:

項目	支援	敘述
作業系統之語言	是	Windows CE6.0 多國語言版本 <ul style="list-style-type: none"><li>● 英文 English</li><li>● 德文 German</li><li>● 俄文 Russian</li><li>● 法文 French</li><li>● 西班牙文 Spanish</li><li>● 日文 Japanese</li><li>● 義大利文 Italian</li><li>● 簡體中文 Simplified Chinese</li><li>● 繁體中文 Traditional Chinese</li><li>● 韓文 Korean</li><li>● 葡萄牙語 Portuguese</li></ul>
.NET Compact Framework 3.5	是	
SQL CE 3.5	是	SQL CE 3.5 (3.5.5386.0)
FTP Server	是	
HTTP Server	是	
Telnet	是	
印表機	是(PCL 6)	HP Laser Jet printer (支援 USB 和乙太網路介面)
觸控螢幕	是	支援 RS-232 及 USB 介面觸控螢幕
多埠序列通訊模組 	是	單一主機最多可增加 <b>28</b> 個序列埠 例如一個模組 4 個序列埠, 單一主機最多可插7個模組共28個序列埠  支援模組 I-8112iW (RS-232 *2) I-8114W (RS-232 *4) I-8114iW (RS-232 *4) I-8142iW (RS-485 *2) I-8144iW (RS-485 *4)

## 目錄

作業系統和 BIOS 版本相容注意事項.....	3
如何判斷 BIOS 版本號碼.....	4
OS Version 1.0.0.2 [八月, 10, 2012].....	5
OS Version 1.0.0.1 [四月, 21, 2012].....	7
OS Version 1.0.0.0 [三月, 18, 2011].....	9



## 作業系統和 BIOS 版本相容注意事項

作業系統版本 \ BIOS 版本	R1.00.E0	R1.00.E1
OS 1.0.0.1 and newer	<b><i>Not working</i></b>	<b>OK</b>
OS 1.0.0.0	OK	OK

\* 判斷 BIOS 版本號碼的方法請參考第三頁說明

## 如何判斷 BIOS 版本號碼

開機時出現下面畫面馬上按下鍵盤上的"Pause Break"按鍵暫停開機程序，如下圖位置可以查知 BIOS 版本號碼。

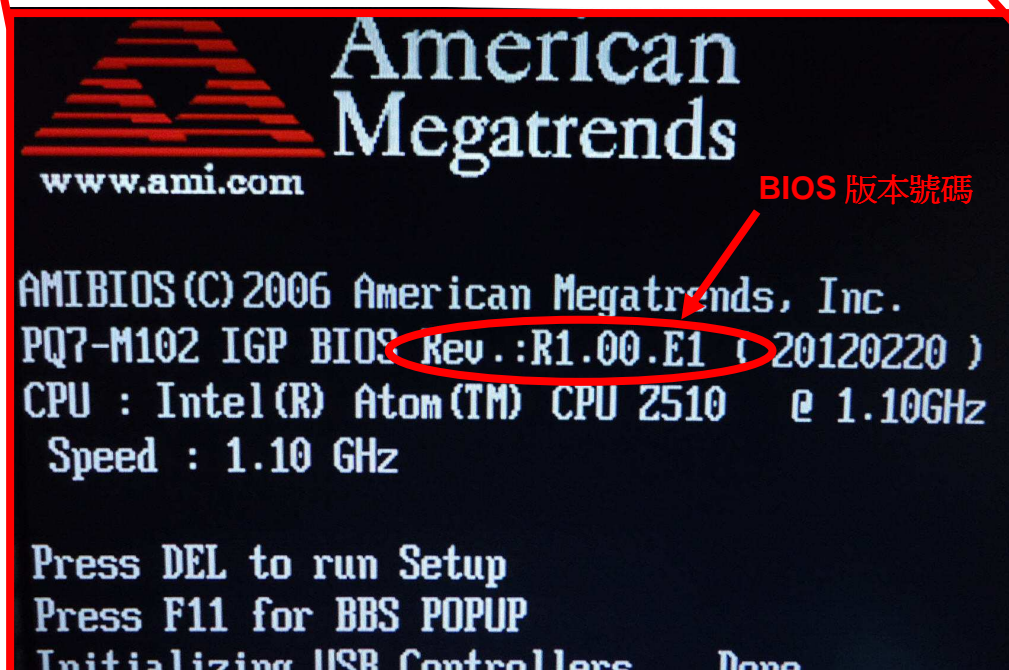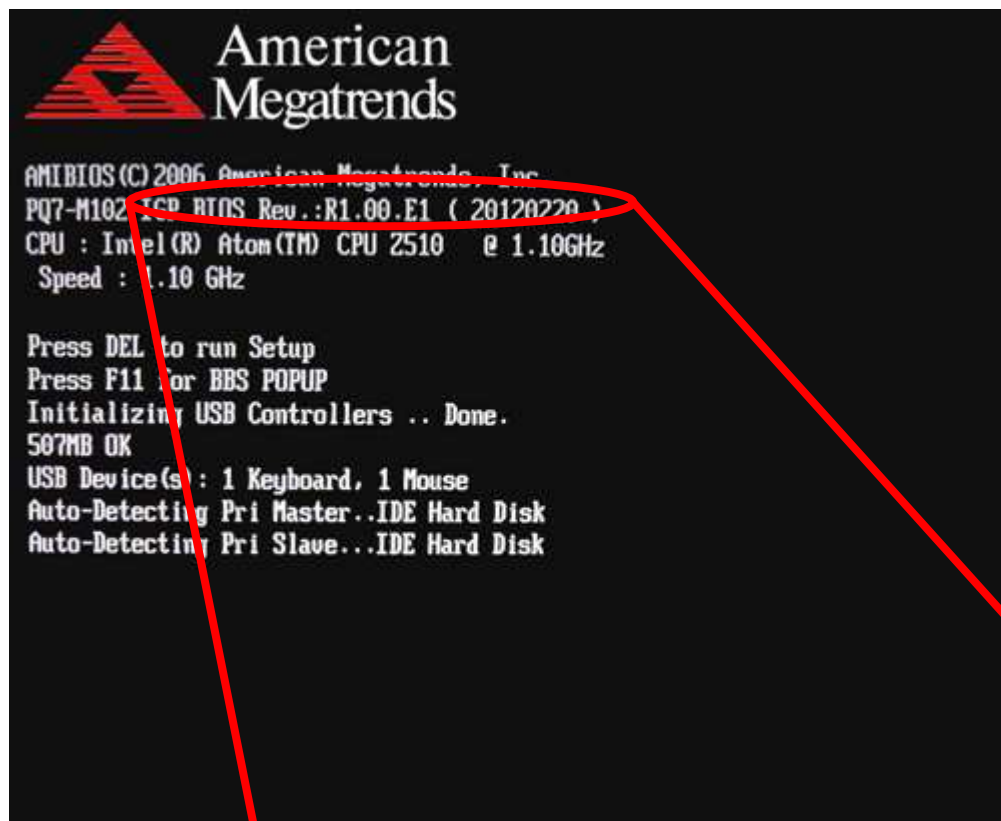

## OS Version 1.0.0.2 [八月, 10, 2012]

### 摘要

此次更新，增加呼叫底版硬體計時器的函式、也增加了網路分享資料夾和PPPoE連線的功能；修正簡體字顯示錯誤，網路設定無法儲存，與使用多埠序列通訊模組時開啓的埠數與實際硬體埠數不相同的問題。此版作業系統需搭配 R1.00.E1 或之後版本的BIOS使用，確認BIOS版本的方式如第4頁說明。

### 新功能

- 增加呼叫底版硬體計時器的函式，可提供更高的精確度和更小的誤差值。
- 增加 PPPoE 連線的功能，可透過 PPPoE 撥號連線到網際網路或區域網路，設定 PPPoE 撥號連線請參考第 7 頁說明。
- 增加網路分享資料夾的功能，可在 XPAC Utility 內設定分享的資料夾。設定完成之後，遠端的 PC 端可在網路芳鄰搜尋到 XPAC 分享的資料夾，設定方式請參考第 11 頁說明。

### 錯誤修正

- 修正簡體字顯示錯誤的問題。前一版有部份簡體字無法顯示，此版已修正。
- 修正使用多埠序列通訊模組時開啓的埠數和實際硬體埠數不相同的問題。前一版作業系統會發生模組(I-8112iW 和 I-8142iW)只有 2 個 COM 埠，但會顯示有 4 個 COM 埠可使用，此版已修正。
- 修正網路設定無法儲存的問題。前一版的網路設定如不使用 XPAC Utility 設定，在重開機後，設定的 IP、Subnet mask 和 DNS 都會消失，此版已修正。
- 已將"PC-Connection"的"Allow connection with desktop computer when device is attached"選項取消勾選，避免不斷跳出警告視窗干擾使用者
- 已將 COM1 和 COM2 加入 Priority256 的 registry value

### 軟體工具變更

- **XPAC SDK DLL version 2.0.1.2 [Aug. 10, 2012]**
  - ◆ 修正呼叫 uart\_Close 關閉 COM 埠造成的記憶體錯誤。
- **XPAC Utility version 1.1.0.3 [ Aug. 10, 2012 ]**
  - ◆ 新增"File Server Settings"設定頁面，可設定網路分享資料夾的功能。
  - ◆ 新增"General2"設定頁面，可修改 USB 磁碟名稱。

- ◆ 可將多埠序列通訊模組安裝的 COM 埠名稱從 MSA1、MSA2...MSA8 修改為 COM6、COM7...COM32，設定方式請參考第 15 頁說明。
  - ◆ 新增"Backplane Compatibility"設定頁面，可將 XPAC 底板 COM 埠順序 (COM1~COM5)改成和 WinPAC 相同順序(COM0~COM4)。
- 
- **XPAC Web utility version 1.0.0.0** [ Aug. 10, 2012 ]
    - ◆ 網頁版的 XPAC Utility，操作功能類似 XPAC Utility，可用遠端 PC 的網頁瀏覽器登入 XPAC 設定參數，使用說明請參考第 17 頁。

## OS Version 1.0.0.1 [四月, 21, 2012]

此次更新，改善每日系統時間的平均誤差；修改將系統的註冊表 (Registry) 回復到出廠預設值的步驟，以避免使用者誤將註冊表回復至出廠狀態；並修正USB裝置在開機後不能正常運作的問題。此版OS需搭配R1.00.E1版本的BIOS使用，確認BIOS版本的方式如Page 3說明。

### 變更

- 變更將系統註冊表回復為出廠預設值的步驟，增加手動確認程序，避免使用者誤將XP-8x4x-Atom-CE6 的旋轉開關轉至 1 的位置並開機，導致設定遺失。

### 改善

- 改善系統時間(RTC)的每日平均誤差，將誤差值縮短至每日較標準時間快約 2~3 秒。
- 將底版硬體的下降緣觸發事件 (Falling trigger event) 納入偵測範圍。

### 錯誤修正

- 修正 USB 裝置 (如滑鼠或鍵盤) 在開機後，可能會無法運作，熱拔插也同時失效的問題，此版作業系統需搭配 BIOS 版本 R1.00.E1 使用。

### 軟體工具變更

- **XPAC Utility version 1.0.3.5** [ Mar. 9, 2012 ]

當使用者將系統註冊表回復至出廠預設值, XPAC Utility 同時會將使用者語系回復至預設的英文語系。

- **Autolnit.exe version 1.1.0.0** [ Apr. 9, 2012 ]

當使用者將旋轉開關轉至 1 後開機，Autolnit..exe 會跳出說明對話框，提示如何將繼續進行將系統註冊表回復為出廠預設值。

- **XPAC SDK DLL version 2.0.1.1** [ Apr. 2, 2012 ]

1. 新增函式 uart\_WriteExt、uart\_ReadExt、uart\_SendExt、uart\_RecvExt and uart\_SendCmdExt. 這組函式功能與 uart\_Write、uart\_Read、uart\_Send、

uart\_Recv、uart\_SendCmd 相似，但增加指定資料長度的參數，避免因現場雜訊干擾改變傳輸資料長度導致的緩衝區溢位(Buffer Overflow)的問題。

2. 修正 uart\_Send, uart\_Recv, uart\_SendCmd, uart\_SetTimeOut, uart\_BinRecv, uart\_BinSend, uart\_BinSendCmd 和 pac\_GetBPTimerTimeTick\_ms 的錯誤
3. pac\_ModuleExists 加入偵測 7000 系列模組的功能
4. 增加記憶體保留空間，以讓 OS 能儲存系統資訊。



## **OS Version 1.0.0.0 [三月, 18, 2011]**

初次發行